

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com). Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!

Das Symbol weist auf Parametereinstellungen hin, die nur in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Please make sure to read the detailed operating instructions at [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com). The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

Symbol indicates parameter settings which are only described in the detailed operating instructions.

## Lieferumfang

- 1 Multimeter
- 1 Messkabelsatz KS29
- 2 Mignonzellen
- 1 DAKK-S-Kalibrierschein
- 1 Gummischutzhülle
- 1 Kurzbedienungsanleitung\*
- \* Ausführliche Bedienungsanleitungen im Internet zum Download unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

## Standard Equipment

- 1 Multimeter
- 1 Set of measuring cables KS29
- 2 AA size batteries 1.5 V
- 1 DAKK calibration certificate
- 1 Protective rubber holster
- 1 Short-form Operating Instructions\*
- \* Detailed operating instructions for download on the Internet at [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

## Sicherheitshinweise

Um den einwandfreien Zustand des Gerätes zu erhalten und die gefahrlose Verwendung sicherzustellen, müssen Sie vor dem Einsatz Ihres Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig lesen und in allen Punkten befolgen.

## Beachten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen:

Das Multimeter darf nicht in Ex-Bereichen eingesetzt werden. Das Multimeter darf nur von Personen bedient werden, die in der Lage sind, Berührungsgefahren zu erkennen und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Berührungsgefahr besteht überall, wo Spannungen größer als 33 V AC (Effektivwert) bzw. 70 V DC auftreten. Die maximal zulässige Spannung lt. Norm zwischen den Spannungsmessanschlüssen bzw. allen Anschlüssen gegen Erde beträgt 600 V in der Messkategorie CAT III bzw. 300 V in der Messkategorie CAT IV. Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III oder IV messen.

Für die Kontaktierung in 4-mm-Buchsen müssen Sie die Sicherheitskappen entfernen, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. zweite Prüfspitze) den Schnappverschluss der Sicherheitskappe aushebeln.

**Achtung:** An defekten Geräten, Kondensatoren, ... können unvorhergesehene Spannungen auftreten! Die Isolation der Messleitungen darf nicht beschädigt sein und Leitungen, bzw. Stecker dürfen keine Unterbrechung aufweisen! In Stromkreisen mit Koronaentladung (Hochspannung) dürfen Sie nicht messen!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Messen in HF-Stromkreisen mit gefährlichen Mischspannungen!

Messungen bei feuchten Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig! Überlasten Sie die Messbereiche nicht mehr als zulässig! Der Eingang der Strommessbereiche ist mit einer Schmelzsicherung ausgerüstet. Verwenden Sie nur Original-Schmelzsicherungen, siehe Gehäuseaufdruck oder Technische Daten!

**Betreiben Sie das Gerät nur mit eingelegten Batterien oder Akkus. Gefährliche Ströme oder Spannungen werden sonst nicht signalisiert und Ihr Gerät kann beschädigt werden.**

Das Gerät darf nicht mit entferntem Sicherungs- oder Batteriefachdeckel oder geöffnetem Gehäuse betrieben werden.

## Safety Instructions

In order to maintain the flawless condition of the instrument, and to ensure its safe operation, it is imperative that you read the operating instructions thoroughly and carefully before placing your instrument into service, and that you follow all instructions contained therein.

## Observe the following safety precautions:

The multimeter may not be used in potentially explosive atmospheres. The multimeter may only be operated by persons who are able to recognize contact hazards and take the appropriate safety precautions. Contact hazards exist wherever voltages of more than 33 V AC (RMS value) and/or 70 V DC occur.

The maximum allowable voltage according to standard between the voltage measuring inputs or all inputs towards ground is equal to 600 V, category III or 300 V, category IV, respectively.

In conformity with standard DIN EN 61010-031, measurements in an environment according to measuring category III or IV may only be performed with the safety cap applied to the test probe of the measurement cable. For establishing contact in 4 mm jacks you have to remove the safety cap by levering out the snap lock of the safety cap with another sharp object (e.g. the second test probe).

**Attention:** Unexpected voltages may occur at defective devices, capacitors, ...! The insulation of the measurement cables may not be damaged, cables and plugs may not be interrupted! No measurements may be made in electrical circuits with corona discharge (high-voltage)! Special care is required when measurements are performed in HF electrical circuits where dangerous pulsating voltages may be present. Measurements under moist ambient conditions are not permissible. Do not overload the measuring ranges beyond their allowable capacities! The input of the current measuring ranges is fitted with a fuse. Use original fuses only, see label on the housing or technical data section! Only operate the instrument with batteries or storage batteries inserted. Otherwise dangerous currents or voltages will not be indicated and your instrument may be damaged.

The device may not be operated with the fuse or battery compartment lid removed or with open housing.

## Übersicht – Overview

Funktion / Function	
Leistungsmessung / Power Measurement	W (Var, VA, PF)
Energiemessung / Energy Measurement	Wh (Varh, VAh)
Ereignisaufzeichnung / Event Storage	Events DC / AC
Netzstörregistrierung / Mains Monitoring	PQ
Oberschwingungsanalyse / Harmonic Analysis	V / A
Spannung / Voltage	V <sub>AC</sub> / V <sub>DC</sub> / V <sub>AC+DC</sub>
Crestfaktor / Crest Factor	1 ≤ CF ≤ 11
Frequenz / Frequency	Hz @V <sub>AC</sub> / @A <sub>AC</sub>
Tiefpassfilter / Low-pass Filter	1 kHz @V <sub>AC</sub>
Pulsfrequenz / Pulse Frequency	MHz
Tastverhältnis / Duty Cycle	%
Spannungspegelmessung/Voltage Level Measurement	dB
Widerstand / Resistance	Ω
Leitfähigkeit / Conductivity	nS
Niederohmmessung / Low resistance measurement	R <sub>SL</sub>
Durchgangsprüfung / Continuity Test	✓
Diodenmessung / Diode Measurement	✓
Temperaturmessung/ Temperature Measurement	T <sub>C</sub> /R <sub>TD</sub>
Kapazitätsmessung / Capacitance Measurement	F
Kabellänge / Cable Length	m
Strom / Current	A <sub>DC</sub> / A <sub>AC+DC</sub> / A <sub>AC</sub>
Stromzangenmessung Measurement with Current Clamp	∞ mV/A ∞ mA/A
Relativwertmessung (Referenzwert-) Relative Value Measurement (Reference Value)	ΔREL
Nullpunkt ZERO / Zero Point	✓
Dataloggerfunktion 1) / Data Logger Function 1)	✓
MIN/MAX/DATA Hold	✓
IR-Schnittstelle / IR Interface	✓
Netzteiladaptersockel/ Power Pack Connector Socket	✓
Sicherung / Fuse	✓
DAKK-S-Kalibrierschein / Calibration certificate	✓

1) 16 MBit = 2048 kByte = max. 300000 Messwerte Measured values, Speicherrate einstellbar zwischen 0,5 ms und 9 h, sampling rate adjustable from 0.5 ms to 9 hours

## Elektrische Sicherheit – Electrical Safety

Schutzklasse / Safety class II  
– nach / per IEC 61010-1:2010/DIN EN 61010-1:2011/VDE 0411-1:2011  
Messkategorie / Measuring Category: CAT IV / CAT III  
Nennspannung / Nominal Voltage 300 V / 600 V

Verschmutzungsgrad / Pollution degree 2  
Prüfspannung / Test Voltage 5,2 kV–

Schutzart / Protection – Gehäuse / Housing: IP52 (Druckausgleich durch Gehäuse/ pressure equalization by means of the housing; Tabellenauszug zur Bedeutung des IP-Codes Extract from table on the meaning of IP codes

IP XY (1. Ziffer X) (1st digit X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern Protection against foreign object entry	IP XY (2. Ziffer Y) (2nd digit Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser Protection against the penetration of water
5	staubgeschützt dust protected	2	Tropfen (15° Neigung) vertically falling drops with enclosure tilted 15°

## Elektromagnetische Verträglichkeit EMV Electromagnetic Compatibility EMC

Störaussendung / Interference Emission EN 61326-1:2013 Klasse B / class B  
Störfestigkeit / Interference Immunity EN 61326-1:2013  
EN 61326-2-1:2013

## Umgebungsbedingungen – Ambient Conditions

Genauigkeitsbereich / Accuracy range 0 °C ... + 40 °C  
Arbeitstemperatur / Operating temperature –10 °C ... + 50 °C  
Lagertemperatur / Storage temperature ohne Batterie / without battery – 25 °C ... + 70 °C  
relative Luftfeuchte / relative humidity 40 ... 75 %  
Betauung ist auszuschließen / no condensation allowed  
Höhe über NN bis zu / Elevation up to 2000 m maximum




**Sicherung – Fuse**  
FF(ultraparad) 10 A/1000 V AC DC  
10 mm x 38  
Abschaltleistung / breaking capacity: 30 kA



Bei Einsatz einer anderen Sicherung erlischt die Herstellergarantie. If you use other fuses than the one indicated above you forfeit your manufacturer's guarantee.

## Interner Sicherungstest – Internal Fuse Test

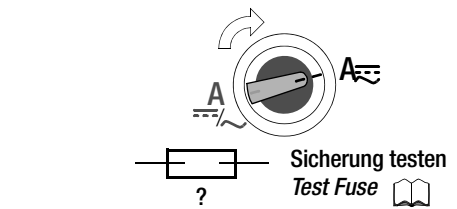

## Sicherungstausch – Fuse Replacement

Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Sicherungsdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die (unverlierbare) Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Hebeln Sie die Sicherung mit der flachen Seite des Sicherungsdeckels heraus. Beim Wiedereinsetzen des Sicherungsdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the fuse compartment lid! Turn the (captive) slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Remove the fuse with the flat end of the fuse compartment lid. When refitting the fuse compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.

## Ein- / Ausschalten / Licht an – Switching on / off / Light on

→ → Autorange

→ → Beleuchtung EIN / Light ON

→ → Beleuchtung AUS / Light OFF

lang long (1 s) → → Automatische Abschaltung Auto-Power-Off

## Batterietest – Battery Test

→ → Batterien wechseln Change batteries

→ → Batteriespannung abfragen Query battery voltage

SETUP → inFo > bAtt

## Batterietausch – Battery Replacement

2 Batterien – 2 Batteries : IEC LR6 / AA – AM3  
Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie den Batteriefachdeckel öffnen! Drehen Sie hierzu die Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn. Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien! Beim Wiedereinsetzen des Batteriefachdeckels muss die Seite mit den Führungshaken zuerst eingesetzt werden. Drehen Sie die Schlitzschraube im Uhrzeigersinn ein.

Disconnect the instrument from the measuring circuit before opening the battery compartment lid! Turn the slotted head screw counter-clockwise for this purpose. Observe the correct polarity of the batteries! When refitting the battery compartment lid the side with the guide hooks must be inserted first. Then turn the slotted head screw clockwise.

## Wahl der Messfunktion – Select Measuring Function

→ → →

→ → →

**Gefährliche Spannung ! Messfunktionen werden blockiert. Dangerous Voltage ! Measuring functions will be blocked.**

→ → →

→ → →

→

## Messbereichswahl Measuring Range Selection

automatisch → manuell – automatic → manual  
! MAN ! = schnelle Messung – quick measurement

→ → →

Autorange

manuell → automatisch – manual → automatic

## Messeingänge – Measuring Inputs

⊥ Masse-Eingang ⊥ Ground Input (Common Terminal)

→ → →

→

## Messwertspeicherung DATA-Hold/-Compare

→ → →

gespeicherter Messwert / stored value

aktueller Messwert / momentary value

V, A Ω vom Messbereich / of measuring range 60000 Digit

aktiviert activated → speichern store → reaktiviert reactivated → speichern store

## MIN/MAX-Speicher – MIN/MAX memory

→

→ → →

zurücksetzen reset

## ZERO Nullpunkteinstellung Zero Balancing

→ → →

1 → → →

2 → → →

3 → → →

V~ / Hz / dB  
Wechselspannung – Frequenz, ohne/mit Tiefpassfilter  
AC Voltage – Frequency, without/with Low-pass Filter

CLIP = OFF ! → SETUP

V~ FILTER: Filter aktiv / active

dB: Spannungspegelmessung  
Voltage level measurement

Messbereiche:  
Measuring Ranges:  
V~: 600 mV...600 V  
V<sub>TRMS</sub>: 600 mV...600 V  
CF: 1,0 ... 11,0  
max. 600 V (< 10 kHz)  
max. 100 V (> 10 kHz)  
P<sub>max</sub> = 6 x 10<sup>6</sup> V x Hz

> 30 V AC / > 35 V DC:   
> 600 V:

V= / V<sub>TRMS</sub> / CF  
Gleich- / Mischspannungs- und Crestfaktormessung  
Direct Voltage / Pulsating Voltage / CF Measurement

CLIP = OFF ! → SETUP

Messbereiche:  
Measuring Ranges:  
V=: 600 mV...600 V  
V<sub>TRMS</sub>: 600 mV...600 V  
CF: 1,0 ... 11,0  
max. 600 V (< 10 kHz)  
max. 100 V (> 10 kHz)  
P<sub>max</sub> = 6 x 10<sup>6</sup> V x Hz

Warnungen vor gefährlichen Spannungen:  
Caution! Dangerous Voltages:  
> 30 V AC oder/oder > 35 V DC:   
> 600 V:

EVENTS DC / EVENTS AC  
Ereignisregistrierung  
Event registration

CLIP = OFF ! → SETUP

Zeit seit Start  
time since start  
Ereigniswert  
event value  
Anzahl der Ereignisse  
No. of events  
DATA/MIN/MAX  
ON  
Gesamtdauer  
aller Ereignisse  
Total duration  
of all events

Parameter: SET > EVENTS >  
> EVENTS RATE DC 0.00 1/0.5 s  
> EVENTS tr G > H-tr G -60000 ... +60000  
> EVENTS tr G > L-tr G -60000 ... +60000

MHz  $\square$  /  
Pulsfrequenz  
Pulse Frequency

CLIP = OFF !

Messbereiche:  
Measuring Ranges:  
MHz / Hz  
15 Hz ... 1 kHz 2 ... 98 %  
... 10 kHz 5 ... 95 %  
... 50 kHz 10 ... 90 %

max. 5 V

$\Omega$  nS RSL  
Widerstands- / Leitfähigkeits- / Niederohmmessung  
Resistance / Conductivity / Low Resistance measurement

Messbereiche:  
Measuring Ranges:  
 $\Omega$ : 600  $\Omega$  ... 60 M $\Omega$   
nS: 15 - 600 nS  
R<sub>SL</sub>: 60  $\Omega$   
RSL > 0,1 ... 60,9  $\Omega$ , OL

SETUP → r\_SL

Durchgangsprüfung mit Konstantstrom 1 mA  
Continuity Testing with constant current 1 mA

R < 1, 10, 20 ... 500  $\Omega$

SETUP → bEEP

→  
Diodenprüfung → mit Konstantstrom 1 mA  
Diode Testing → with constant current 1 mA

Messbereich:  
Measuring Range:  
... 6,000 V

Durchflussrichtung  
Forward Direction

Sperrichtung  
Reverse Direction

Temp TC / Temp RTD  
Temperaturmessung – Temperature Measurement

Temp TC  
Temp RTD  
SETUP → tEMPunit  
°C ↔ °F

automatische Kompensation  
automatic Compensation

Zuleitungswiderstand vorgeben  
Input of Cable Resistance

TC [K (NiCr-Ni)]	-250,0 ... +1372,0 °C
RTD Pt 100	-200,0 ... +850,0 °C
RTD Pt 1000	-150,0 ... +850,0 °C

→  
Kapazität  
Capacitance

Messbereiche:  
Measuring Ranges:  
6 km / 60 km

Kabeltyp = konstant !

SETUP → CAP

A<sub>TRMS</sub> / CF / A<sub>~</sub> / ~ / Hz / THD  
Misch- / Gleich- / Wechselstrom- / Frequenzmessung  
Pulsating / DC / AC Current / Frequency Measurement

CLIP = OFF !

Messbereiche A:  
Measuring Ranges A:  
600  $\mu$ A / 6 mA  
60 mA / 600 mA  
6 A / 10 A (16 A max. 30 s)

Messbereich Hz:  
Measuring Range Hz:  
1 ... 60 kHz

Gesamteffektivwert der Verzerrungen in A  
RMS value of all distortions in A

thd: gesamte Verzerrungen in %  
bezogen auf Grundschiwingung  
thd: sum of all distortions in %  
with reference to fundamental wave

Harmonische/Harmonic: 2 ... 15

Effektivwert 2. Harmonische  
Effective value 2<sup>nd</sup> Harmonic

Verzerrung durch 2. Harmonische  
2<sup>nd</sup> Harmonic Distortion

Grundschiwingung/fundamental wave: 1. Harmonische / 1<sup>st</sup> Harmonic

HArM:1 Effektivwert der Grundschiwingung in A  
HArM:1 RMS value of fundamental wave in A

100% bei Grundschiwingung  
100% for fundamental wave

Parameter der Oberwellenanalyse / Parameter of Harmonic Analysis: SETUP → HArM

Netzfrequenz / Line Frequency: HArM.F: 16, 71/50/60/400 Hz

Messbereich A / Measuring Range A: 1, RANGE: 600  $\mu$ A/6/60/600 mA/6/ 10 A/16 A



Anzahl der Ereignisse / Number of events: 000002  
Aktueller Messwert / Momentary value: 23.100 V

Startzeit / Start time: 24.02.10 14:31:10  
Ereignisart / Type of event: trAnS

Datum / Ereignisdauer (Ausnahme trAnS: vorheriger 1 ms Momentanwert) / Date / duration of event (Exception trAnS: previous 1 ms momentary value): 24.02.10 00:22:43

Ereigniswert / Value of event: 270 V

Wahl der Ereignisse / Selection of events: 001 ... 999

ON: Störung dauert an / Interference continues

CLIP = OFF! → SETUP

PQ

Harmonische/Harmonic: 2 ... 15  
Effektivwert 2. Harmonische / RMS value 2<sup>nd</sup> Harmonic: 000.0 V

Verzerrung durch 2. Harmonische / 2<sup>nd</sup> Harmonic Distortion: 000.0 %

Grundschiwingung/fundamental wave: 1. Harmonische / 1<sup>st</sup> Harmonic  
HArM:1 Effektivwert der Grundschiwingung in V / RMS value of fundamental wave in A: 100.0 V

100% bei Grundschiwingung / 100% for fundamental wave

Gesamteffektivwert der Verzerrungen in V / RMS value of all distortions in V: 000.0 V

thd: gesamtte Verzerrungen in % bezogen auf Grundschiwingung / thd: sum of all distortions in % with reference to fundamental wave: 000.0 %

Parameter der Oberschwingungsanalyse: / Parameter of Harmonic Analysis: SETUP →

Netzfrequenz / Line Frequency: SET > HArM > HArM.F: 16. 7/50/60/400 Hz  
Messbereich / Measuring Range: SET > HArM > U.ArGE: 600 mV/6/60/600 V/Auto

Ereignisarten / Type of Events:  
LoLdL: untere Triggerschwelle / Lower threshold value  
Hi.UdL: obere Triggerschwelle / Upper threshold value  
d.P: Spannungseinbruch / Voltage dip  
dr.PaUt: Netzausfall / Power interruption  
SHELL: Überspannung / Voltage swell  
PEAF: Puls/Spannungsspitze / Pulse/Voltage peak  
t.rAnS: Transienten / Transients

Messbereich (Impulszeit) / measuring range (pulse time):  
6 ... 600 V  
6 ... 600 V  
6 ... 600 V (≥ 1 Halbwelle / half-wave)  
6 ... 600 V  
6 ... 600 V (≥ 1 Halbwelle / half-wave)  
6 ... 600 V (≥ 1 ms)  
200 ... 1000 V (0,5 ... 5 μs)

Grenz- bzw. Triggerwerte Menü MAINS: SETUP →  
SET > nAr.nS > ...  
nAr.nS.F: 50 / 60 Hz Netzfrequenz / mains frequency  
rArGE: 6 / 60 / 600 V Messbereich Netzstörregistrierung / Measuring range power quality analysis  
LoLdL L nL E: xxxxx digit  
Hi.UdL L nL E: xxxxx digit  
d.P L nL E: xxxxx digit  
dr.PaUt L nL E: xxxxx digit  
SHELL L nL E: xxxxx digit  
PEAF L nL E: xxxxx digit  
t.rAnS L nL E: xxx digit

Reparatur- und Ersatzteil-Service  
Kalibrierzentrum und Mietgeräteservice  
Repair and Replacement Parts Service  
Calibration Center and Rental Instrument Service

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:  
When you need service, please contact:

GMC-I Service GmbH  
Service-Center  
Thomas-Mann-Strasse 20  
90471 Nürnberg • Germany  
Phone +49 911 817718-0  
Fax +49 911 817718-253  
E-Mail service@gossenmetrawatt.com  
www.gmci-service.com

Produktsupport / Product Support

GMC-I Messtechnik GmbH  
Product Support Hotline  
Telefon D 0900 1 8602-00  
A/CH +49 911 8602-0  
Phone +49 911 8602-0  
Fax +49 911 8602-709  
E-Mail support@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet  
Edited in Germany • Subject to change without notice • A pdf version is available on the internet

GMC-I Messtechnik GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Germany  
Phone+49 911 8602-111  
Fax +49 911 8602-777  
E-Mail info@gossenmetrawatt.com  
www.gossenmetrawatt.com

Messung mit Zangenstromwandler/-sensor  
Measurement with Current Clamp Transformer/Sensor

CLIP = 1:1/10/100/1000! → SETUP  
@SR9800: CLIP = 1:1E4/1E5/1E6/1E7

Parameter der Oberschwingungsanalyse: / Parameter of Harmonic Analysis:  
Netzfrequenz / Line Frequency: SET > HArM > HArM.F: 16. 7/50/60/400 Hz  
Messbereich / Measuring Range: SET > HArM > U.ArGE: 600 μA/6/60/600 mA/6/ 10 A/Auto

Grundschiwingung/fundamental wave: 1. Harmonische / 1<sup>st</sup> Harmonic  
HArM:1 Effektivwert der Grundschiwingung in A / HArM:1 RMS value of fundamental wave in A: 100.0 A

100% bei Grundschiwingung / 100% for fundamental wave

Harmonische/Harmonic: 2 ... 15  
Effektivwert 2. Harmonische / RMS value 2<sup>nd</sup> Harmonic: 000.0 A

Verzerrung durch 2. Harmonische / 2<sup>nd</sup> Harmonic Distortion: 000.0 %

Zangenstromwandler / Current Clamp Transformer

Übertragungsfaktor / Transformation factor CLIP	Messbereiche / Measuring Ranges	Zange / Current Clamp
1:1 1mA/1mA	60,000 mA / 600,00 mA / 6,0000 A	WZ12A, WZ12D, WZ11A, Z3511, Z3512, Z3514
1:10 1mA/10mA	600,00 mA / 6,0000 A / 60,000 A	
1:100 1mA/100mA	6,0000 A / 60,000 A / 600,00 A	
1:1000 1mA/1 A	60,000 A / 600,00 A / 6000,0 A	

Zangenstromsensor CP1800 mit SR9800 / Current Clamp Sensor CP1800 with SR9800

Übertragungsfaktor Zange / Transformation factor clamp	Display DMM / SETUP Menu CLIP	Messbereiche / Measuring Ranges DMM
1:100 V/A	1:100 *10k / 1:1E6	600,00 A
1:1000 V/A	1:1000 *10k / 1:1E7	6000,0 A

Geräte- und Messparameter  
Device and Measuring Parameters

Hauptmenü / Main Menu →

Info → Set → End → Store

Unteremenü / Parameter / Sub-menu / Parameters ↓

abfragen / query: bArGE, DecLIP, t.rAnS, UErArGE, t.rAnS

einstellen / set: SYStEM, EUErTS, cLIP, bEEP, r\_SL, dArP, dBrEF, t.rAnS, t.rAnS

bestätigen / confirm: b NE, dArE, Addr, rStb, APoFF, b GHt, 0.d SP, bestätigen confirm, bestätigen confirm

bestätigen / confirm: bestätigen confirm, bestätigen confirm

**Messung mit Zangenstromsensor**  
Measurement with Current Clamp Sensor

CLIP = 1:1/10/100/1000 ! → SETUP

Übertragungsfaktor Transformation factor CLIP	Messbereiche Measuring Ranges	Zange Current clamp
	600 mV 6 V 60 V	
1:1 1mV/1mA	0,6 A 6 A 60 A	WZ12C
1:10 1mV/10mA	6 A 60 A 600 A	WZ12B, Z201A/B, METRAFLEX
1:100 1mV/100mA	60 A 600 A 6000 A	Z202A/B, METRAFLEX
1:1000 1 mV/1 A	600 A 6000 A 60000 A	WZ12C, Z202A/B, Z203A/B, METRAFLEX

Hz (A ~): 0,01 Hz ... 60 kHz

max. 600 V (< 10 kHz)  
max. 100 V (> 10 kHz)  
 $P_{max} = 6 \times 10^6 \text{ V} \times \text{Hz}$

> 30 V AC / > 35 V DC:  
> 600 V:

**Messung mit Zangenstromsensor**  
Measurement with Current Clamp Sensor

CLIP = 1:1/10/100/1000 ! → SETUP

050.00 Hz  
100.50 A

050.00 Hz

CLIP = 1:1/10/100/1000 ! → SETUP

000.00 A  
f: 0.10 CF

**Messung mit Zangenstromsensor**  
Measurement with Current Clamp Sensor

CLIP = 1:1/10/100/1000 ! → SETUP

Harmonische: 3 ... 15  
Harmonic: 3 ... 15

Parameter Oberschwingungsanalyse:  
Parameter Harmonic Analysis:  
SEL > HARM > HARM.F. 16, 7/50/60/400 Hz

ZERO / ESC

**Anschluss Connection**

CLIP = OFF → SETUP

CLIP = 1:1/10/100/1000 → SETUP  
@ SR9800: CLIP = 1:1E4/1E5/1E6/1E7

Überlastbarkeit @ 600 V:  
Overload @ 600 V:  
10 A (max. 5 min)  
16 A (max. 30 s)

**W, VA, VAR, PF**  
Wirk-, Schein- und Blindleistung  
Active, Apparent and Reactive Power

Wh, VAh, VARh

Messbereiche W:  
Measuring Ranges:  
3,6 mW / 36 mW  
360 mW  
360 W  
3,6 kW / 6 kW /  
36 kW\* / 360 kW\* /  
3,6 MW\*

\* nur mit Stromzangen  
only with current clamps

Bandbreite:  
Bandwidth:  
... 1 kHz

**Wh, VAh, VARh**  
Wirk-, Schein- und Blindenergie  
Active, Apparent and Reactive Energy

Anzeigebereiche Wh:  
Display Ranges:  
10 μWh ... 1 GWh

Bandbreite:  
Bandwidth:  
... 1 kHz

**W Wirkleistung Active Power**

**VA, PF Scheinleistung Apparent Power**

**VAR Blindleistung Reactive Power**

Momentanwerte  
Momentary values

Minimalwerte  
Minimum values

Maximalwerte  
Maximum values

Reset  
ZERO = alle Werte löschen  
ESC = delete all values

**Wh Wirkenergie Active Energy**

**VAh Scheinenergie Apparent Energy**

**VARh Blindenergie Reactive Energy**

Energiewerte  
Energy values

Leistungsmittelwerte  
Mean values of power

Betrachtungszeitraum / Period under Review  
SETUP → EnErGY > dEMAnd time

Maximale Leistungsmittelwerte  
Maximum mean values of power

Reset  
ZERO = alle Werte löschen  
ESC = delete all values